

تقرير لجنة استلام مشروع الطرق في مدينة حلب

الملاحظات الأساسية

1- عدم رش mco بالمواصفات المطلوبة

2- عدم تجفيف مكان التزفيت وقبل رش mco

3- بالمعينة المادية تبين أن المجهول الزفتي غير مطابق للمواصفات وذلك بإضافة نواتج المحروقات بدلا من مادة الزفت في بعض الأحيان ومعلوم أن هذه النواتج تحوي مادة الزيت والمازوت والشحوم وهذا لا يؤدي الى الالتصاق بشكل جيد وذلك بعد أخذ بعض العينات من أماكن مختلفة

4- لوحظ أن المتعهد قام ببعض الإصلاحات سابقا بناء على طلب جهاز الاشراف في حينها وهذه الإصلاحات كانت بسماكات لا تتجاوز 3سم وهذه السماكة صغيرة جدا مما يؤدي الى تفتت هذه الطبقة

5- لوحظ أن بعض الأماكن المتضررة والمخربة كانت نتيجة أنها مصب مياه في الشوارع ومعروف أن المياه تؤثر على جودة العمل وكان المفروض توخي الحذر ومنع المياه قبل البدء بالتزفيت

6- لوحظ أن بعض الحفريات غير مقصودة

7- بعد الكشف على الأماكن المتضررة تبين أن الاضرار وفق الجدول التالي:

م	المنطقة	الكمية
1	دوار جسر الحج	10 م ²
2	جسر الفردوس	30 م ²
3	بين مفرق الفردوس والجسر	50 م ²
4	مفرق قطاع الكهرباء (الفردوس)	20 م ²
5	إشارات الفردوس	215 م ²
6	إشارات الفردوس - دوار الصالحين	25 م ²
7	قبل دوار المرجة	15 م ²
8	الطباية الشرعية القديمة	15 م ²
9	الشعار قرب الجسر	10 م ²
10	الشعار مشفى البيان	50 م ²

11	سوق الخضرة (الطوانية)	150 م2
12	جسر الصاخور	10 م2
13	دوار النافورة (الصاخور)	5 م2
14	الحيدرية (الكسارات)	35 م2
15	دوار السكري	10 م2
16	حفر مبعثرة متعددة	90 م2
	المجموع	740 م2

ومن خلال ما تم ذكره نقترح الاتي:

1- إما إعادة تزييت الأماكن المتضررة المذكورة أنفا وبمساحة تقدر بـ / 740 م2 / حسب الجدول المذكور أنفا وذلك بعد تاريخ 2016/4/15 حيث يكون الجو مناسباً للتزييت

2- أو حسم مبلغ 8% من قيمة العقد

أعضاء لجنة استلام المشروع

عضو اللجنة

عضو اللجنة

رئيس اللجنة

سامر قربي

م. أحمد حمدي خياطة

م. أحمد عيدو





ينسخ الى / 3 /

- المجلس المحلي لمدينة حلب

- لجنة تمكين

- المتعهد